



### Monteringsanvisning DHEC krympeendetætning

#### VIGTIGT:


Brug brænderhoved  $\varnothing 51$  mm ved alle dimensioner.

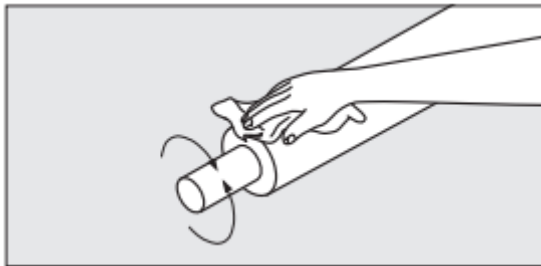


1. Rengør alle overflader i samlingsområdet for snavs, fedt- og olierester.

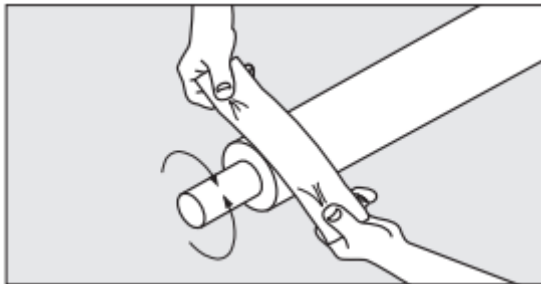

2. Aktivér kapperøret med smergellærred korn 80 mindst 60 mm fra kappeenden og afslut med medierøret. Fjern alle partikler med en tør klud.

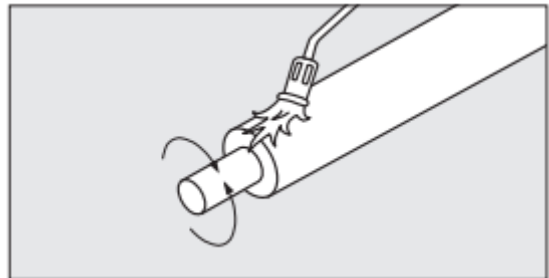

3. Aktivér medierøret og kapperøret med gasbrænder indtil der er opnået en temperatur på min  $60^{\circ}\text{C}$ .

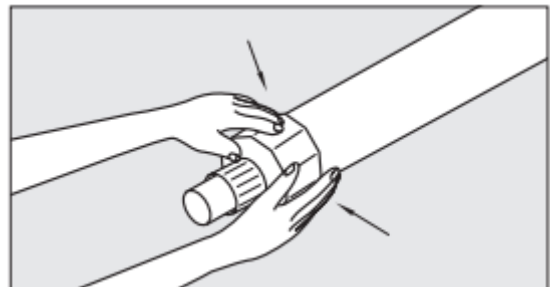


4. Kontroller at endekappen er ren og tør både indvendigt og udvendigt. Træk endekappen ind over medierøret og kapperøret.


## Monteringsanvisning DHEC krympeendetætning

### VIGTIGT:


Brug brænderhoved  $\varnothing 51$  mm ved alle dimensioner.

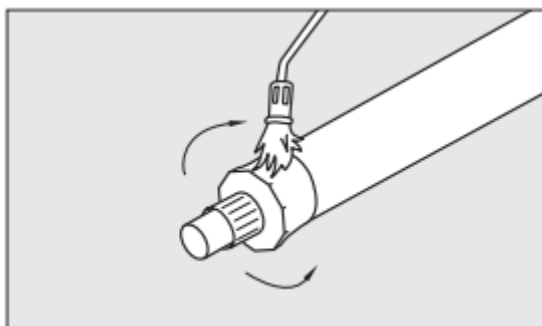

5. Endekappen krympes først på kapperøret. Endekappens kant og endeblade må ikke krympes endnu. Flammen skal være vinkelret på røroverfladen.

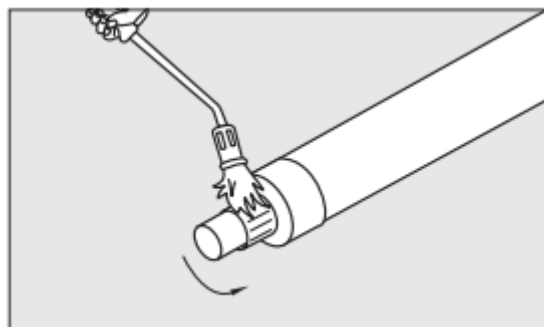

6. Efter en pause på 1 minut nedkrympes endekappen på medierøret og samtidig resten af kanten og endebladen. Flammen skal været vinkelret på røroverfladen.

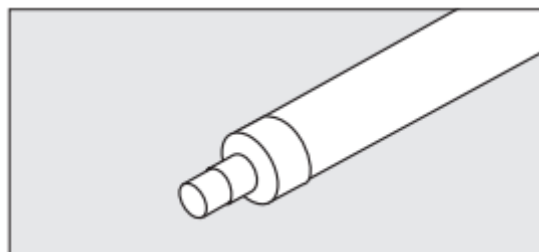

7. Montering er færdig når tætningsmassen er synlig på medierøret og endekappen er glat og uden luftbobler.